




אינסטלטור הקריות

24plumber24@gmail.com
משרד 04-8484144
נייד 055-9538144

חוות דעת לעניין רטיבות באמבטיה

Prepared for:

מיקום
שם
תאריך

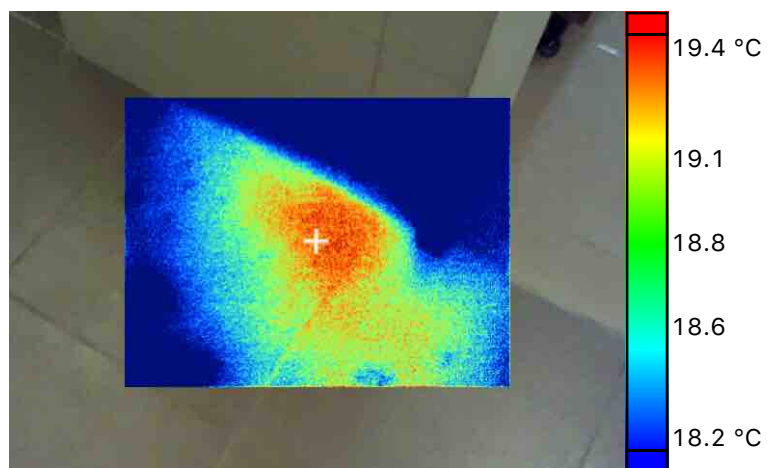

IR_00017.IS2


יום שני, 23 בינואר 2017 בשעה 10:23:27 GMT+2

Image Info

Average Temperature	18.4 °C
---------------------	---------

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	St. Dev.
Centerpoint	19.1 °C	19.1 °C	19.1 °C	0

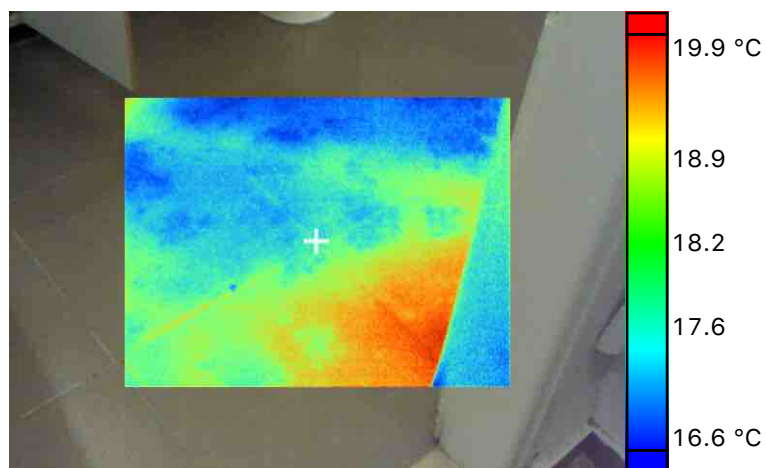

IR_00015.IS2


יום שני, 23 בינואר 2017 בשעה 10:17:59 GMT+2

Image Info

Average Temperature	18.1 °C
---------------------	---------

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	St. Dev.
Centerpoint	18.1 °C	18.1 °C	18.1 °C	0

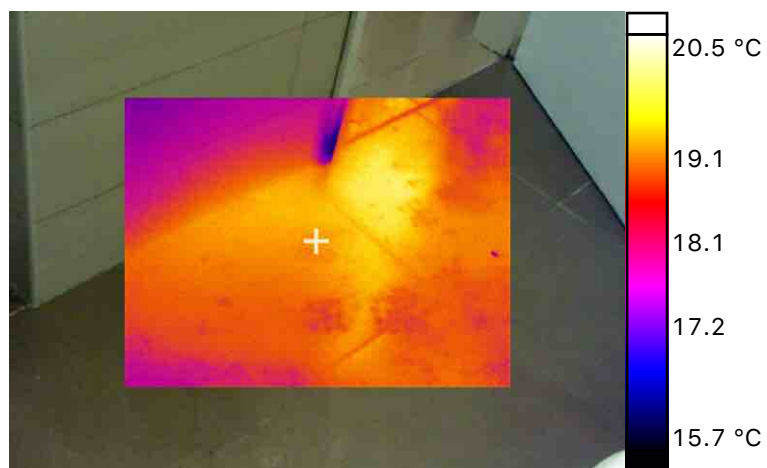

IR_00014.IS2


יום שני, 23 בינואר 2017 בשעה 10:16:59 GMT+2

Image Info

Average Temperature	18.4 °C
---------------------	---------

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	St. Dev.
Centerpoint	18.9 °C	18.9 °C	18.9 °C	0

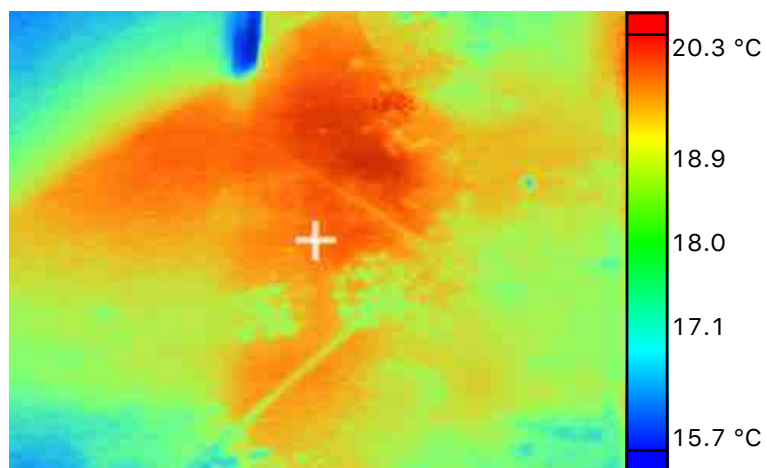

IR_00013.IS2


יום שני, 23 בינואר 2017 בשעה 10:16:29 GMT+2

Image Info

Average Temperature	18.5 °C
---------------------	---------

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	St. Dev.
Centerpoint	19.3 °C	19.3 °C	19.3 °C	0

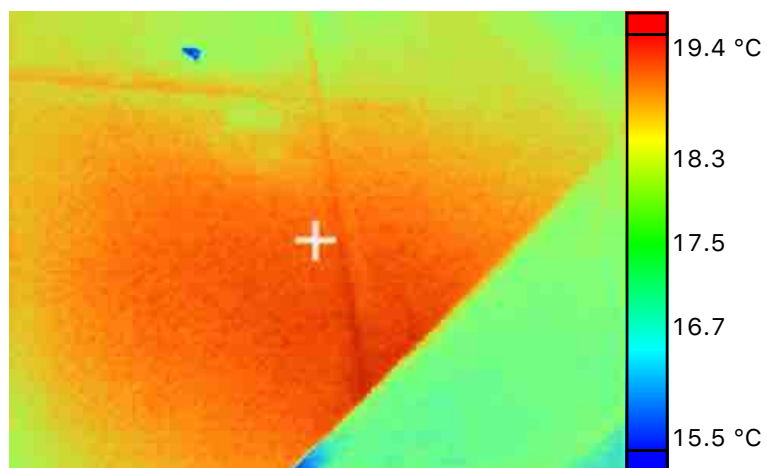

IR_00012.IS2


יום שני, 23 בינואר 2017 בשעה 10:05:02 GMT+2

Image Info

Average Temperature	18.1 °C
---------------------	---------

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	St. Dev.
Centerpoint	18.7 °C	18.7 °C	18.7 °C	0

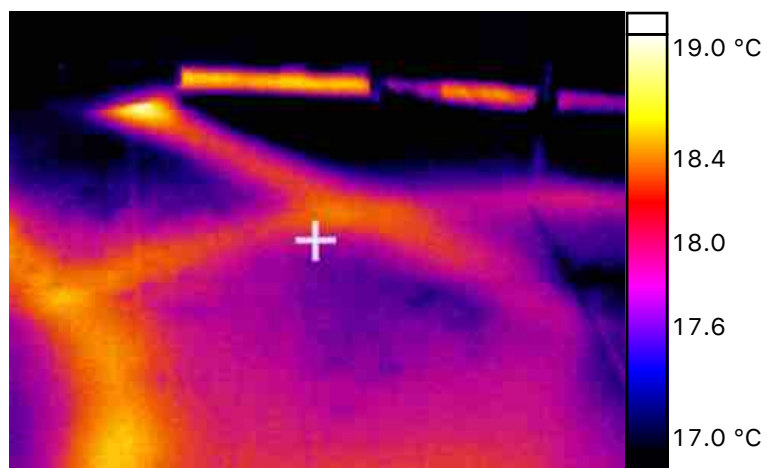

IR_00011.IS2


יום שני, 23 בינואר 2017 בשעה 9:56:05 GMT+2

Image Info

Average Temperature	17.5 °C
---------------------	---------

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	St. Dev.
Centerpoint	17.6 °C	17.6 °C	17.6 °C	0

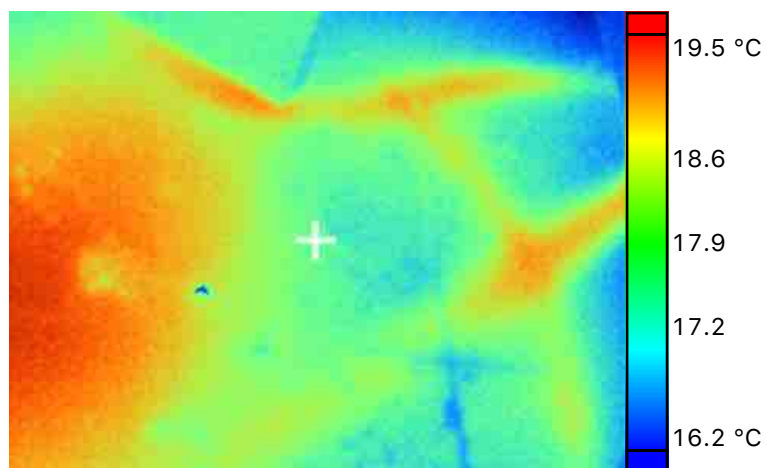

IR_00010.IS2


יום שני, 23 בינואר 2017 בשעה 9:55:16 GMT+2

Image Info

Average Temperature	18.0 °C
---------------------	---------

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	St. Dev.
Centerpoint	17.7 °C	17.7 °C	17.7 °C	0

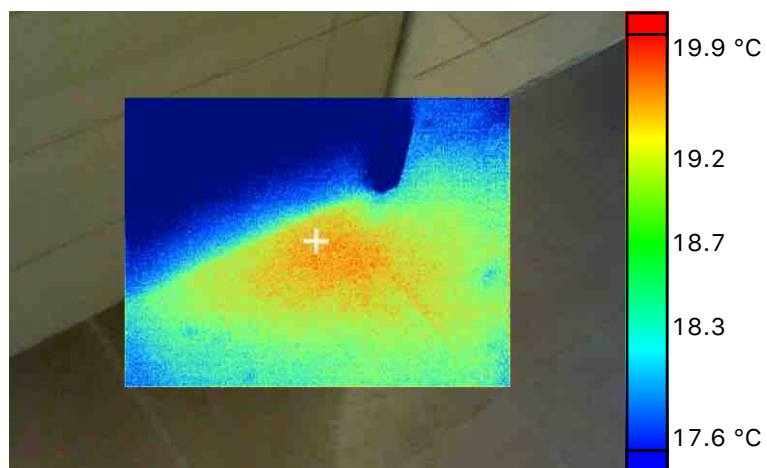

IR_00018.IS2


יום שני, 23 בינואר 2017 בשעה 10:25:55 GMT+2

Image Info

Average Temperature	18.3 °C
---------------------	---------

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	St. Dev.
Centerpoint	19.3 °C	19.3 °C	19.3 °C	0

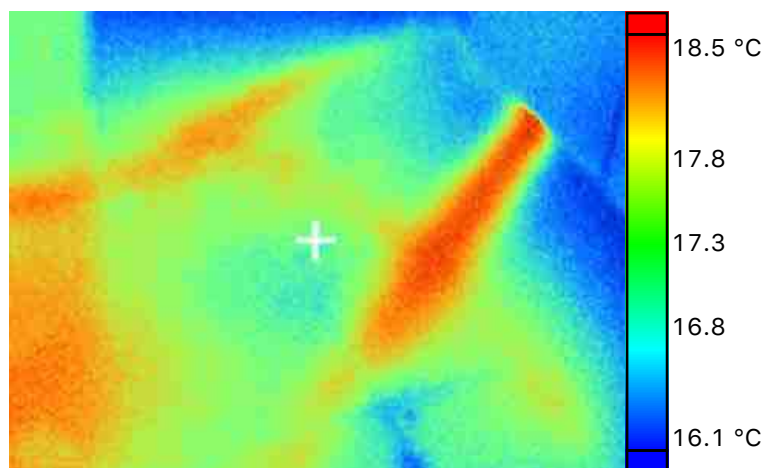

IR_00008.IS2

יום שני, 23 בינואר 2017 בשעה 9:53:03 GMT+2

Image Info

Average Temperature	17.3 °C
---------------------	---------

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	St. Dev.
Centerpoint	17.2 °C	17.2 °C	17.2 °C	0

Summary

- בבדיקת רטיבות שנערכה בתאריך 23/1/2017 בכתובת: [redacted] להלן הממצאים:
- 1- בבדיקת לחץ המים של הבית נמצאה ירידה לא תקינה של 1 באר.
 - 2- עפ"י שיקול דעתו של מזמין הבדיקה הוחלט לבצע בדיקה באמצעות מצלמה תרמית מסוג Fluke מדגם TI 450 בעלת רגישות 0.03 צלסיוס, המצלמה נחשבת לאחת הטובות בעולם בתחום האינסטלציה.
 - 3- במהלך ההדמיה התרמית נמצאה נקודה חשודה המצביעה על המצאות מים לכודים תחת הריצוף. (צילום בעמודים 2,4,5,9)
 - 4- בהתאם להחלטת הלקוח שברנו את הריצוף תחת הנקודה החשודה ושם נמצאו מים לכודים בין האיטום לריצוף.
 - 5- לאחר התייעצות הוחלט על ידי מזמין הבדיקה, [redacted], המשך הטיפול בבעיה יבוצע על ידי קבלן מטעמו.
 - 6- יש לציין שלא יתאפשר לעמוד את הנזק ואת חומרת הבעיה מתוך דירת השכן [redacted] שמתחת לדירה של [redacted], בעקבות שהשכן לא איפשר לנו להכנס לדירתו.

תצהיר:

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

הנני מצהיר כי אין לי כל עניין אישי בנושא חוות הדעת ו/או מי מהצדדים וכי חוות הדעת נערכה לפי מיטב ידיעתי והכשרתי המקצועית ומתוך אמונה, כי העובדות שהובאו בחוות הדעת הן אמת והמסקנות שקבעתי נכונות הן. דו"ח זה מתייחס לגילוי נזילות בלבד.

חשוב לציין – הבדיקות בוצעו על ידי מכשירים ושיטות אל – הרס. יתכן שבזמן פירוק רצפה יתגלו תקלות נוספות. אחריות על החלטות, טיפול ותיקונים כולם או חלקם, כולו על מקבלי ההחלטות ומבצעי התיקונים בלבד.